

产品规格说明书

品名： 多层警示灯
型号： TB42ST
版本： 2.2
日期： 2023-01-01

乐清市台邦电子科技有限公司


地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路2号

电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn


一、产品介绍：

- 1、结构精巧美观，外观独特创新，功能齐全，性价比极高；
- 2、采用高亮 LED 贴片，高亮度，大角度，低热阻，色区集中，超低光衰工艺，超长寿命
- 3、整体结构设计散热良好，并采用极优质驱动板，全面综合保障灯具整体寿命；
- 4、内部电子元件放置合理，严格保障灯具安全高效的工作。

二、标准图片、产品尺寸图：

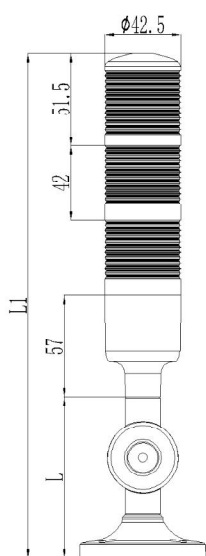


TB42 **M	L	L1
TB42-1T 10M	90	198.5
TB42-2T 10M		240.5
TB42-3T 10M		282.5

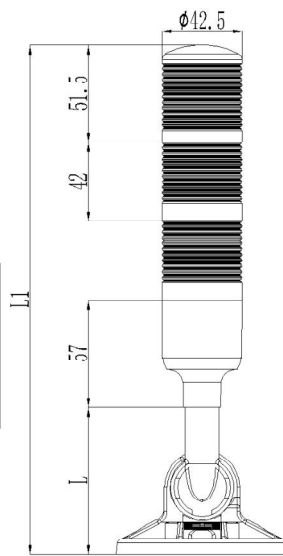


TB42 **M	L	L1
TB42-1T 10M	98	186.5
TB42-2T 10M		228.5
TB42-3T 10M		270.5

乐清市台邦电子科技有限公司


地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路2号
 电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn

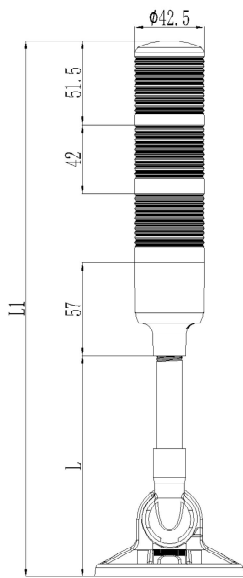

TB42 **M	L	L1
TB42-1T 10M	135	243.5
TB42-2T 10M		285.5
TB42-3T 10M		327.5

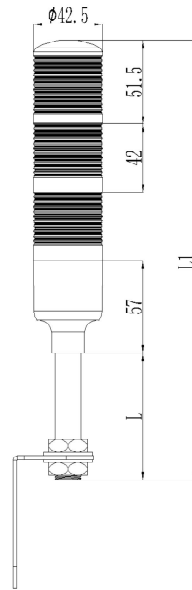

TB42 **M	L	L1
TB42-1T 10M	78	186.5
TB42-2T 10M		228.5
TB42 3T 10M		270.5

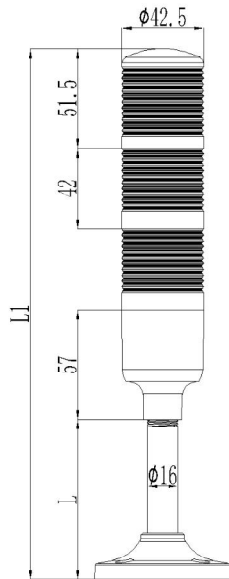


TB42 **M	L	L1
TB42-1T 10M	83	191.5
TB42-2T 10M		233.5
TB42-3T 10M		275.5


乐清市台邦电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路2号
 电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn

三、产品接线图：

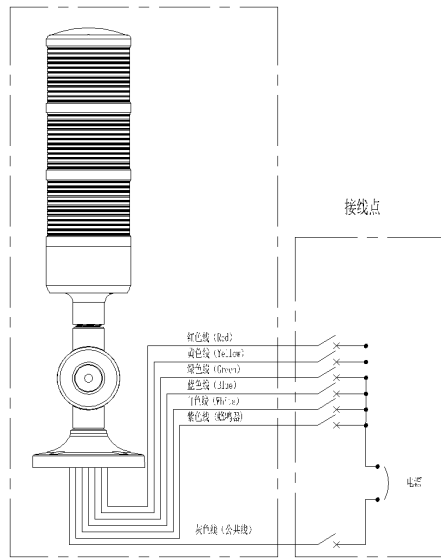


四、产品安装方式

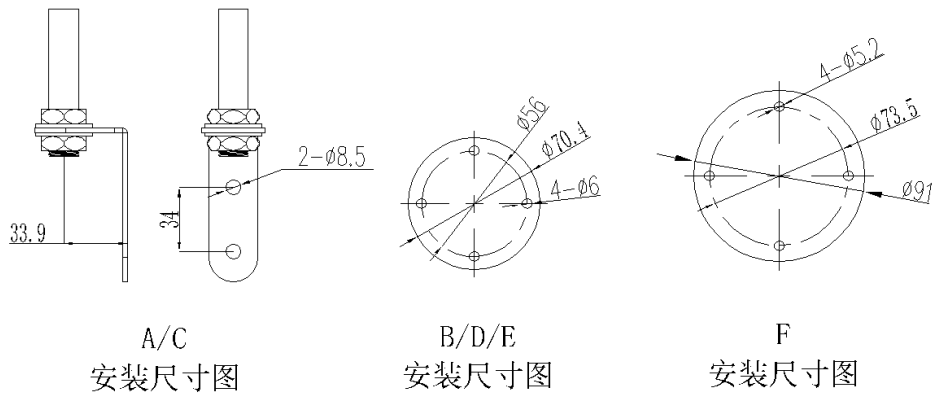

乐清市台邦电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路2号
电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn

五、产品编码原则：

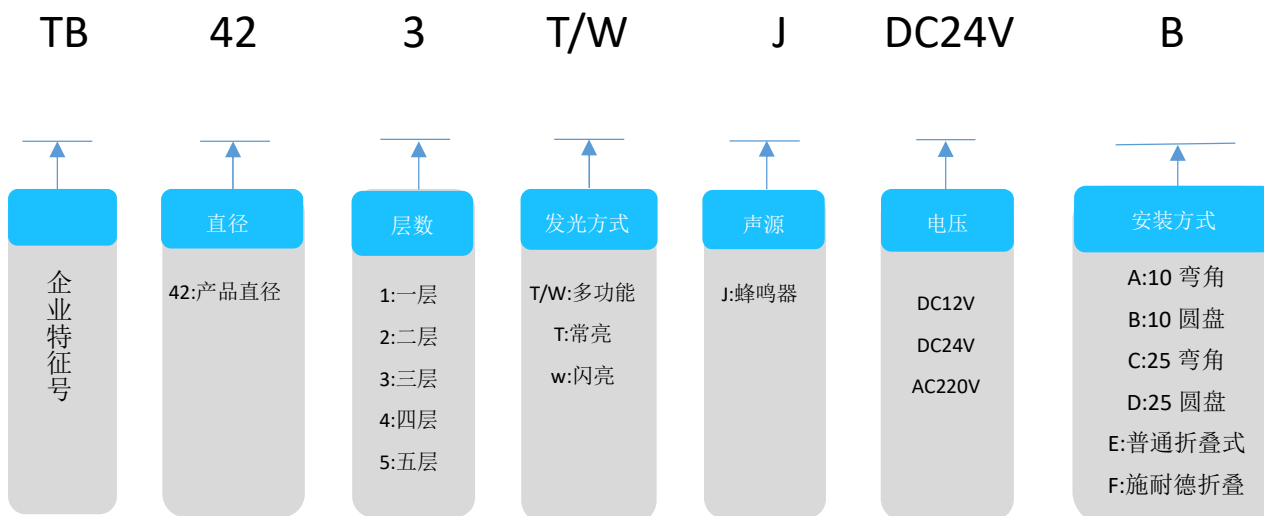

例如：TB42-3T/W-J DC24V/E,代表多层警示灯，三层颜色为红黄绿，发光方式为多功能常亮闪亮可调，带蜂鸣器，额定工作电压为 DC24V，安装方式为普通折叠式安装，

六、基本参数：

产品型号		TB42 DC24V			
输入电压	DC24V/AC220V	输入电流	红灯:12ma 黄灯:14ma 绿灯:14ma 蓝灯:14ma 白灯:14ma		
电线长度	约 600MM	蜂鸣器电流	24ma	功率	1.5W
光源	LED2835	灯具寿命	50000 小时	防护等级	IP40
蜂鸣器	>85dB	发光角度	360°	材质	灯罩:PC 底座:ABS
技术认证	CE	体系认证	ISO9001	产地	中国 浙江

七、环境要求：



环境温度：	-20~45℃
储藏温度：	-40~70℃
环境湿度：	10~90%
储藏湿度：	10~90%

乐清市台邦电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路2号
电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn

八、包装参数:

产品型号	单品净重(Kg)	单箱总重量(Kg)	装箱数量(PCS)	内盒尺寸 (L*W*H) mm	外箱尺寸 (L*W*H) mm
TB42-1T/W-J/F	0.21	7.1	30	28*7*7	46*38*30
TB42-2T/W-J/F	0.24	8.1	30	28*7*7	46*38*30
TB42-3T/W-J/F	0.27	9.2	30	28*7*7	46*38*30
TB42-4T/W-J/F	0.29	9.9	30	35*7*7	46*38*37
TB42-5T/W-J/F	0.33	11.1	30	35*7*7	46*38*37

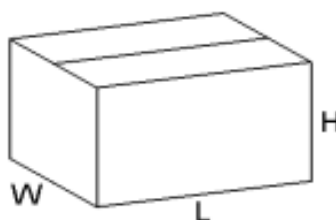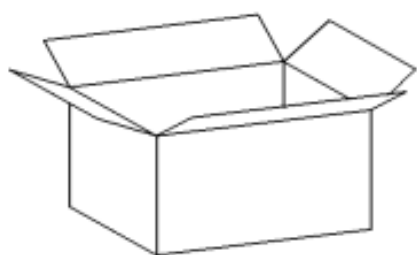

九、维修条例:

- 1、该产品保修期为 12 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围，按有偿服务收费：
 - (1) 涂改灯身日期的；
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的；
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理；
 - (4) 故障原因受外界因素干扰：如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的；
 - (5) 未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的；
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的；
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期，一律按标准收费， 服务费=修理工费+材料费+运费。

乐清市台邦电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市磐石镇重石工业区百乐路 2 号
电话：0577-62988300 18969733338 网站：www.tayb.cn